

2021年12月

医療関係者各位

ノボキュア株式会社

オプチューン®のアラーム音変更についてのご連絡

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は弊社オプチューン®(NovoTTF-100Aシステム)をご処方いただき、厚く御礼申し上げます。

掲題の件、下記の通りご連絡致します。ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

本体アラーム音の変更について

2022年1月の新規患者様から、本体のアラーム音が変更されます。それに伴い、現在ご使用中の患者様に関しては、混乱が生じない様、調整しつつ本体の変更を進めてまいります。ご了承の程、よろしくお願い致します。

表示とアラームの鳴り方	原因	アラームの止め方	対処方法	治療の開始
 「ERROR」点滅 1秒に1回  「TTFIELDS」点滅  アラーム音 短い音が3回	TTフィールド ボタンの押し忘れ			
 「ERROR」点滅 2秒ごと  「TTFIELDS」消灯  アラーム音 長い音が3回	接続不良		 それぞれのコネクターがしっかりと差し込まれているか確認する	
 「ERROR」点滅 1秒に2回  「TTFIELDS」消灯  アラーム音 短い音が3回+2回	アレイの過熱 (最高温度超え)	TTフィールド ボタンを押す	【温度を下げる方法】 •涼しい場所に移動する •アレイを約5~10分冷やす •アレイと頭皮が密着しているかを確認して、アレイを手で押さえ、必要に応じてネットでおおう •必要に応じて新しいアレイと交換する	
 「ERROR」点滅 2秒ごと  「TTFIELDS」消灯  アラーム音 短い音が3回	その他のアラーム		充電済みのバッテリーに交換してください。アラームが鳴りやまない場合、または故障している場合はデバイス・サポート・スペシャリスト(DSS)もしくは、お問い合わせ窓口にお尋ねください。	 TTフィールド ボタンを押す

以上

patientforward